

INSPECTIERAPPORT 2013
Objectnummer LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
Weert



Monumentenwacht Limburg
Postbus 3519
6017 ZG Thorn
e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl
tel. +31(0)475-563999 / +31(0)475-564766

INSPECTIERAPPORT

Objectnummer LB0278

Objectgegevens

Objectnummer : LB0278
Object : Franciscanenkerk Aldenborch
Gelegen te : Biest 43 6001 AP Weert
Eigenaar/beheerder : Stichting Paterskerk de Biest
Adres eigenaar : Kerkstraat 9 6092 NE Leveroy
Monumentnummer :
Categorie : kerkelijke gebouwen

Inspectiegegevens

Inspectienummer : LB0278-11-2013

Datum	Uitgevoerd door	Activiteit	Aantal uren
26-11-2013	Jan Kuppens	Inspectie	1
26-11-2013	Jan In den Kleef	Inspectie	1
27-11-2013	Jan Kuppens	Inspectie	4,5
27-11-2013	Jan In den Kleef	Inspectie	4,5
28-11-2013	Jan Kuppens	Rapport	2,75
Totaal aantal uren			13,75

Rijksmonumentnummer 38456

Redengevende omschrijving:

Franciscanenkerk en klooster, gelegen op een omgracht terrein waar vroeger de Aldenborch van de graven van Horn stond. Laatgotische kloosterkerk, die niet georiënteerd is, bestaande uit een diep op het noorden gericht koor, een dwarsarm en een schip met zijbeuk. Rijke inventaris o.a.: oksaal, altaren, orgel, XVII, preekstoel, XVIII. Tegen de koorsluiting aangebouwd een kapel, 1652. Kloostergebouwen XVII-XVIII, o.a. hoofdgebouw, losse zijvleugel, kloosterpoort tussen twee huisjes, XVII. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een anonieme gieter, 1668, diam. 65 cm, een klok van P. de Clerck, 1641, diam. 35 cm en een klok van een onbekende gieter uit 1559. In de tuin een combinatie van drie verschillend georiënteerde zonnewij-zers.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de kerk is goed.

De onderhoudstaat daartegen is redelijk.

Sinds de vorige inspectie is de toestand van de kerk nagenoeg onveranderd.

Vanwege de wet Arbo heeft inspectie van het complex onder navolgende voorwaarden plaatsgevonden.

NB. Wegens de strenge richtlijnen van de Arbowet kunnen ontoegankelijke, onbereikbare en/of onbeveiligde gebouwdelen niet meer door ons geïnspecteerd worden. In dergelijke gevallen kan, indien mogelijk, alleen steekproefsgewijs geïnspecteerd worden, eventueel met gebruikmaking van ladders, optische apparatuur en/of specifiek klimmaterieel.

Conform onze richtlijnen wordt daarom geadviseerd om alsnog veiligheid/ bereikbaarheidsmiddelen te realiseren. Die voorziening is absoluut noodzakelijk voor het veilig inspecteren en onderhouden van daken en goten. Desgewenst kunnen wij u nader adviseren. Zie voorts 4.2.

Uitgevoerde werkzaamheden

Sinds de vorige inspectie zijn inmiddels navolgende werkzaamheden uitgevoerd of voorzieningen getroffen

- Afvoer/riolering achter de Portinculiakapel ontstopt.
- Enig kleiner onderhoud uitgevoerd.

Aanbevolen werkzaamheden

Hieronder treft u de meest noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan op grond van de huidige inspectie

<u>Onderdelen</u>	<u>Rubriek</u>	<u>Techn.staat</u>	<u>Termijn</u>
– Goot 5 te vervangen en gelijktijdig veiligheidshaken aanbrengen.	2.4.1 en 4.2	Matig/slecht	Zo spoedig mogelijk
– Diverse verankeringen in de kapconstructie van de westbeuk vastzetten en de slordig ondervangen korbeelstellen deugdelijk restaureren.	2.1.1	Matig/slecht	Zo spoedig mogelijk
– Alsnog enige andere veiligheid/bereikbaarheidsvoorzieningen treffen.	3.5 en 4.2	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk
– De leibedekking van lessenaars daken 14,15,16 vernieuwen.	2.2.3	Slecht	Zonder uitstel
– De leibedekking dakvlak 2/3/en 6 te repareren	3.5	Redelijk	Zonder uitstel
– Klokkenstoel luiwerk te reviseren	3.9	Matig	Binnen 1-2 jaar
– De gebrekkige pvc afvoeren vervangen.	2.4.2	Matig	Binnen 1 jaar
– De glas in loodramen van het koor herstellen/restaureren.	1.4 en 1.7.1	Redelijk	Binnen 2 jaar

INSPECTIERAPPORT

Objectnummer LB0278
Franciscanerkerk Biest Weert

– Enkele onderdelen opnieuw voegen.	1.2.1	Slecht	3 jaar
– De gewelven herstellen.	3.3	Redelijk	Binnen 2 jaar
– De overige vetgedrukte adviezen opvolgen.	Passim	Variabel	Naar eigen initiatief

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw niet geheel aan de eisen.

Bijlagen

Dakoverzicht tekening met nummeringen .

Fotobijlage.

N.B. volledigheidshalve verwijzen wij u ook naar de fotobijlage van het vorige inspectieverslag.

Tijdens de inspectie extra uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

Een enkel uitgezakte lei opnieuw aangebracht.

Uitgezakte afvoer Hwa 2 opnieuw aangebracht.

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
1. GEVELS						
<u>1.1 FUNDERINGEN</u>						
Algemeen	G				Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande werk.	
<u>1.2 GEVELS</u>						
<i>1.2.1 Baksteen</i>						
Algemene toestand	G				Verspreid enige lichte scheurvorming. In gevel 1 is bij de zijbeuk een duidelijke verticale scheur zichtbaar. In de topgevel 1 is een scheur erg opzichtig gedicht. Alsnog te verbeteren.	
Gevel 4 (tandlijst)				S	In de loop der tijd ernstig beschadigd. Omdat betreffende gevel vanwege de aangrenzende bebouwing nauwelijks zichtbaar is en de beschadiging weinig invloed heeft op de stabiliteit van de gevel wordt aangeraden om de lijst alleen bij gelegenheid te herstellen.	
Voegwerk – algemeen		R			Op enkele plaatsen zijn wat voegen losgeraakt en/of incidenteel uitgevallen. Het van oorsprong in knipvoeg uitgevoerde voegwerk is met uitzondering van gevel 3 niet overal meer intact. Bij verscheidene restauratieperiodes is het voegwerk in platvol uitgevoerd.	
– gevel 1 (plintgedeelte) en 1 ^e travee van gevel 18			M		Plaatselijk uitgevallen en of verzand voegwerk. Bij gelegenheid te herstellen.	
– gevel 2, 4 en 5				S	Het oude voegwerk is in de loop van de tijd verzand, uitgesleten of niet goed sluitend meer. Opnieuw te voegen.	
Steunberen – algemeen	G				Van steunbeer 13 en 14 begint plaatselijk wat voegwerk los te raken.	
– steunbeer 8, 9 en 11			M		Niet goed sluitend plaatselijk losgeraakt en of uitgevallen voegwerk bovendien met name onder de afzaten pleksgewijs lichte begroeiing. Betreffende steunbeerfragmenten opnieuw te voegen.	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
– steunbeer1				S	Het voegwerk van de steunbeer is grotendeels losgeraakt en/of uitgesleten. Ook zijn er enkele stenen beschadigd. Opnieuw te voegen.	
1.2.2 <i>Natuursteen</i> Lijsten, afzaten ,kroonlijsten en hoekvlechten (kalk- en hardsteen) – algemeen	G				Enkele mechanische beschadigingen of provisorische reparaties.	
– kroonlijst gevel 7		R			Plaatselijk beschadigd.	
– gevel 1		R			Diverse cementmortel- reparaties en enige vrij forse beschadigingen.	
<u>1.3 PLEISTERWERK</u>						
Afdekkingen steunberen	G				Plaatselijk wat gescheurd.	
<u>1.4 VENSTERS</u>						
1.4.1 <i>Natuursteen</i> Algemene toestand (mergel/savonniere)	G				Enige kleine beschadigingen in de vensters van het koor.	
1.4.2 <i>hout</i> Venster in gevel 3			M		Het venster van de zolderverdieping in gevel 3 is onderlangs aangerot en afgebladderd verfwerk. Hoewel reparabel heeft vervangen van het kleine venster de voorkeur.	
1.4.3 <i>Gietijzer/staal</i> Rondraam gevel 17			M		Erg geroeste vensters. Te conserveren.	
Rondraam gevel 11				S	Ernstig geroest en diverse gebroken ruitjes. Te conserveren en beglazing te herstellen.	
Brugijzers en ventilatieramen gevel 6,7,12 ,13,14,15		R			Zowel aan de binnen- als buitenzijde is roestontwikkeling zichtbaar. Zie advies onder 1.7.1	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>1.5 DEUREN POORTJES EN TOEGANGEN</u>						
1.5.1 <i>Natuursteen</i> Gevel 1 en gevel 19 (hardsteen)	G				Enkele kleine beschadigingen.	
1.5.2 <i>Hout</i> Algemene toestand		R			Het beschot van de dubbele deur in gevel 1 is onderlangs aangetast. Schuin in het deurbeschot een weldorpel aan te brengen.	
<u>1.7 GLAS EN SCHILDERWERK</u>						
1.7.1 <i>Beglazing</i> Glas-in-lood – schip – gevel 6.7,12 ,13,14,15	G		M		Het staalwerk vertoont roestontwikkeling van binnenuit en de beglazing is vuil. Enkele ruitjes zijn stuk. Het lichte loodnet is plaatselijk verzwakt, en enige ruitjes zijn slordig vervangen/ ingezet waarbij de loodzetting beschadigd is. Door roestontwikkeling van binnenuit is het stopwerk van het stalen ronderaampje gevel 17 losgeraakt. Op termijn grondig te herstellen of te restaureren	
– ronderaam gevel 11				S	Als gevolg van roestdruk is het paneel bol komen te staan en diverse ruitjes zijn gebroken. Te restaureren.	
– sacristieramen			M		In de ramen van de sacristie zijn diverse ruitjes gebroken of ten gevolge van de druk door roestafzetting op de brugijzers stuk gesprongen. Grondig te herstellen.	
Voorzetbeglazing	G				Wel is geconstateerd dan er onderlangs en boven in de tracerings erg weinig ontluuchtingsopeningen zijn gelaten. Vooral het onderste paneel staat doorgaans vast op de loodafwerking.	
1.7.2 <i>Schilderwerk</i> Op houtwerk Algemene toestand	G					
Gootlijsten 6 t/m 12			M		Vaag en plaatselijk gebroken verfwerk. Te verven.	
Venster kopgevel 3			M		Schraal en gebroken verfwerk, het venster is onderlangs aangerot. Na herstel vervanging van te verven.	

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
Angelustorentje			M		Gebroken verfwerk en het houtwerk begint plaatselijk in te rotten. Te verven.	
Dakkapellen		R			Vrij vaag verfwerk. Te verven.	
Op metaal Ramen				S	Het staalwerk van de ramen is schraal of geroest. Dringend te conserveren. Verwijzing naar 1.7.1.	
Gevelankers				S	Diverse geroeste gevelankers. Te conserveren.	
Dakbekroning absis				S	Geroeste bekroning. Te verven.	
Luiwerk angelusklokje		R			Diverse onderdelen zijn geroest en van het kleine lui klokje is een bevestigingsbout doorgeroest oftewel gebroken. Het kleine klokje zit vast tegen de stijl. en kan zodoende niet gebruikt worden. Herstellen, ontroesten en te conserveren.	
Rondraam gevel 11				S	Ernstig geroest venster. Te conserveren.	
Diverse klapramen en brugstaven gevel 6, 7, 12 t/m 15			M		Enigermate geroeste brugstaven en of klapramen. Een en ander te conserveren.	
2. DAKEN						
<u>2.1 KAPCONSTRUCTIES</u>						
2.1.1 Hout						
Algemene toestand		R			Betreft een zeer fraaie kapconstructie. Verspreid zijn er enkele kleine mankementen zoals, - enige kreupelstijlen onder de daksporen ontbreken. - enkele verbindingen in de constructie zijn wat losgeraakt. - een schoor van het middelste spantbeen van dakvlak 2 is gebroken. - van dakvlak 8 met 9 is een schoor losgeraakt. - dakvlak 2 is vanaf het 3 spant het trekkanker gebroken. - enkele hanenbalken zijn gebroken. In het verleden zijn er diverse onderdelen met kunsthars aangegoten Bij deze werkzaamheden heeft men van de zijbeuk aan gevel 20 nimmer de ijzeren ankers aan de trek balken bevestigd.	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
Angelustoren	G				Een en ander te herstellen, ten minste de lossen ankers van de zijbeuk aan de trekballen te koppelen.	
<u>2.2 DAKBEDEKKING</u>						
2.2.3 Leien						
dakvlak 2, 3 en 6		R			Op dakvlak 2 en 3 veel doffe Angers-leien, waarvan er steeds meer aan het afschilveren zijn. Veel leien zijn zachter geworden en zullen steeds meer gaan schilveren. Voorts zijn enkele leien gebroken , anderszins beschadigd of uitgezakt. Verspreid over de daken zijn een 15- tal leien uitgevallen. Ter plaatse van de uitgevallen leien zullen sluimerlekkages optreden. Dringend de gehele bedekking te repareren waarvan de uitgevallen ,beschadigde leien vervangen dienen te worden.	
Dakvlak 1,4,5 7, 8,9	G				Voldoende overdekking en goed waterdicht.	
– waterdichtheid						
– dekking			M		Verspreid “gapers” of “opstekers” tengevolge van het gebruik van slecht gesorteerde leien. Uitzonderlijk dikke, dunne, en/of kromme leien door mekaar geven de bedekking een rommelige indruk.	
Sacristie en Portinculiakapel	G					
Angelustorentje dakvlak 17	G					
– ondergedeelte						
– spits dakvlak 17		R			Het betreft een gerepareerde oude Fumay-leibedekking waarvoor nog geen vervangingstermijn geldt.	
dakvlak 14, 15,16 (Lessenaarsdaken)				S	De leien zijn spijkervuil en herhaaldelijk zijn leien gebroken of uitgezakt. Dringend te vernieuwen.	
<u>2.3 OVERIGE DAKAFWERKINGEN EN AANSLUITINGEN</u>						
Algemene toestand		R				
Loodbedekking en bekleding angelustoren	G					

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>2.4 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN</u>						
2.4.1 <i>Goten (overwegend zink)</i>						
Bakgoot en zalinggoot sacristie en Portinculiakapel	G					
Schampgoten – algemeen	G					
– goot 5			M		De goot is vervormd en egaal verweerd in het verleden zijn er diverse naden met bitumenband gerepareerd. Van oorsprong is de goot te licht gesoldeerd. Een met bitumenvilt gerepareerde naad is losgeraakt en lek. Goot 5 te vervangen.	
Zakgoten – bij westbeukdak DV3	G				Vlonder echter glad en onbelloopbaar. Ter zake wordt geadviseerd om de vlonder van een gegalvaniseerd kippengaas te voorzien zodat het oppervlak stroef wordt.	
Kilgoten (lood)	G					
2.4.2 <i>Hemelwaterafvoeren</i>						
Zink	G				Incl. de vergaarbak.	
P.v.C. (westzijde)			M		De gebrekkige en kwetsbare afvoeren dienen rigoureus te worden vervangen door zinken afvoeren, zeker de zwak gebeugelde afvoer tegen gevel 2 van het transept.	
Rioolaansluitingen	G				Recentelijk achter de sacristie ontstopt.	
<u>2.5 DAKOPENINGEN</u>						
2.5.1 <i>Dakkapellen</i>						
Algemene toestand	G					
Dakluik dakvlak 2	G					
<u>2.7 GOOTLIJSTEN</u>						
Gootlijsten schampgoten	G					
<u>2.8 DIVERSEN</u>						
Torenkruizen/dakbekroningen – koor		R			De bekroning vertoont roestvorming. Te conserveren.	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
– Bekroning angulustorentjeVerguldsul haan en peinappel	G				Recentelijk opnieuw verguld.	
– sacristie	G					
3. INTERIEUR						
<u>3.0 ALGEMEEN</u>						
Algemeen	G					
<u>3.1 BINNENWANDEN</u>						
Algemeen	G					
<u>3.2 DRAGENDE CONSTRUCTIES EN VLOEREN</u>						
3.2.1 <i>Dragende constructies</i> Algemeen	G					
3.2.2 <i>Vloerafwerking</i> Natuursteen (tegelvloeren)	G					
Terrazzo – algemeen	G					
– bij de doorgang van de absis naar de sacristie en noordwestelijke kapel			M		Gescheurd en in de absis twee losliggende vloerfragmenten. Een en ander te herstellen.	
<u>3.3 GEWELVEN</u>						
Baksteen (schip en koor)	G					
Pleisterwerk op hout (westbeuk)		R			Een vijftal kraagstenen onder de aanzet van de gewelfribben is verdwenen. In de scheiboog tussen schip en transept is een boogdeel in het verre verleden wat verzakt. Van de zijbeuk zijn op een 2 –tal plaatsen verfwerk en enig pleisterwerk losgeraakt Te restaureren/herstellen. Bovendien wordt aangeraden om de van bovenaf nog zichtbare openstaande scheurnaden met een geschikte mortel te dichten.	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>3.5 TRAPPEN LADDERS EN LOOPBRUGGEN</u>						
Algemeen constructief	G				Wel dienen alsnog enkele slechte planken in het torentje te worden vervangen.	
<u>3.6 TIMMER EN LIJSTWERK</u>						
Lambrisering – algemeen	G				Mede door vocht vanuit de muur wat losgeraakte panelen. Te herstellen.	
<u>3.7 BINNENPLEISTERWERK</u>						
<u>3.7.1 Pleisterwerk</u> Algemene toestand	G					
Gevel 1			M		door vocht en zouten verspreid verzand en/of losgeraakt van de achtergrond. Te herstellen.	
<u>3.7.2 Muurschilderingen en -verfwerk</u> Algemene toestand	G					
Oostzijde onderlangs			M		Onder de banken afgebladderd.	
Gewelven koor			M		Vuil geworden.	
Sacristie en Portunculiakapel				S	Erg vuil	
Verfwerk trapopgang oksaal				S	Nagenoeg afgebladderd. Oude verflagen te verwijderen en opnieuw te verven.	
Verfwerk zijbeuk, kopgevel 1 en diverse raamnegge			M		In de zijbeuk is van het plafond op enkele plaatse het verfwerk losgeraakt. Ook in de raamnegge van gevel 19 is plaatselijk verfwerk gebladderd. van kopgevel 1 is veel verfwerk gebladderd en losgeraakt. Een en ander te verven.	
<u>3.8 BETIMMERINGEN EN MEUBILAIR</u>						
Algemeen	G					

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>3.9 DIVERSEN</u>						
Klokkenstoel /luiwerk (staal)	G				Diverse onderdelen zijn geroest. Het luiwerk van de kleine luiklok is dusdanig geroest dat een bout doorgeroest en afgebroken is. De kleine klok zit vast tegen de stijl en kan niet gebruikt worden. Grondig herstel en conserveren is noodzakelijk.	
4. DIVERSEN						
<u>4.1 TECHNISCHE INSTALLATIES</u>						
4.1.1 Algemeen	-	-	-	-	NB. Uitsluitend op bevestiging en uiterlijke toestand gecontroleerd. Voor wat het functioneren betreft dient u een ter zake gespecialiseerd bedrijf te raadplegen.	
4.1.2 Bliksembeveiliging Algemeen	G				Op dakvlak 6 is een bliksemsteun gebroken. Van dakvlak 2 zijn nabij gevel 1, diverse bliksemsteunen losgeraakt en loodjes opgewaaid. De gewikkelde draad op het dak is overwegend verslapt. Gelijktijdig met herstel, vervangen van de leibedekking te herstellen.	
4.1.3 Brandbeveiliging	-	-	-	-	Enkele tijdig gekeurde brandblussers (Julie 2014) en een vluchtroutesignalering aanwezig.	
<u>4.2 BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID</u>						
Algemeen	-	-	-	-	NB. Bij inspectie is rekening gehouden met de richtlijnen ingevolge de wet Arbo, welke onder andere de veiligheid van werken beoogt.	
Toegang tot daken en goten – algemeen	G					
Voorziening daken en goten – algemeen	G					
– dakvlak 6				S	Er ontbreken veiligheidshaken. Alsnog in samenhang met hertelwerkzaamheden aan de daken te realiseren.	
Ladders/bordessen zolders	G					
Verlichting zolders	G					

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>4.3 BESTRATING EN TERREIN</u>						
Entrees	G				Enige open naden tussen de elementen van het hardstenen trappenbordes bij de oostelijke zijingang.	
Plaveisel (baksteen en betontegels)	G					
<u>4.7 OVERIGE</u>						
Wet en regelgeving	-	-	-	-	NB. Wij adviseren u, voordat u met onderhouds- of restauratiewerkzaamheden wilt beginnen, tijdig contact op te nemen met de ambtenaar monumentzaken binnen uw gemeente. Deze kan u informeren omtrent eventueel noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen of subsidiemogelijkheden. U voorkomt hiermee problemen of vertragingen tijdens de uitvoering. 28/11/2013 Jan Kuppens Inspecteur Monumentenwacht Limburg 06 48138744	

Objectnummer: LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
6001 AP Weert

Foto NR: 05

26-11-2013

Beschrijving foto:
losgeraakt schoor

Locatie in gebouw:
dakvlak 8 met 9



Foto NR: 06

26-11-2013

Beschrijving foto:
gerot venster

Locatie in gebouw:
zolder kogevel 3



Objectnummer: LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
6001 AP Weert

Foto NR: 07

26-11-2013

Beschrijving foto:

losgeraakte bitumenvilt reparatie

Locatie in gebouw:

goot nummer 5



Foto NR: 08

26-11-2013

Beschrijving foto:

gebroken bliksemsteen

Locatie in gebouw:

dakvlak 6



Objectnummer: LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
6001 AP Weert

Foto NR: 09

26-11-2013

Beschrijving foto:
geroeste dakbekroning

Locatie in gebouw:
apsis



Foto NR: 10

26-11-2013

Beschrijving foto:
geroest luiwerk en ophaning

Locatie in gebouw:
luiklok angelustorentje



Objectnummer: LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
6001 AP Weert

Foto NR: 11

26-11-2013

Beschrijving foto:
uitgevallen leien

Locatie in gebouw:
dakvlak 2,3,6, 14,15,16

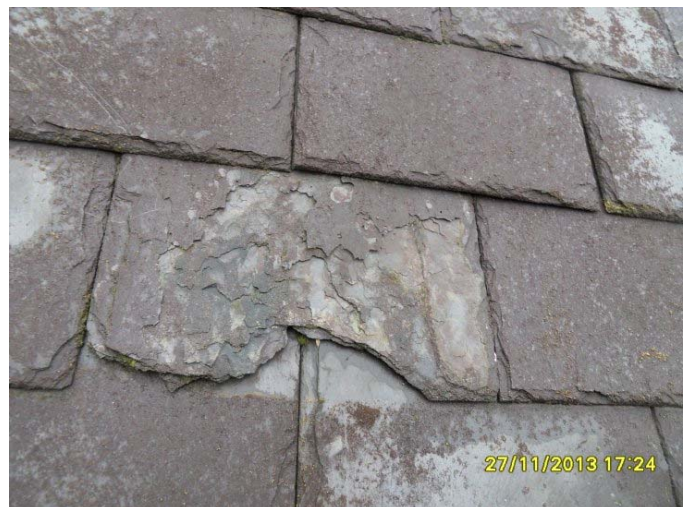



Foto NR: 12

26-11-2013


Beschrijving foto:
geschilverde leien

Locatie in gebouw:
dakvlak 3,3,6



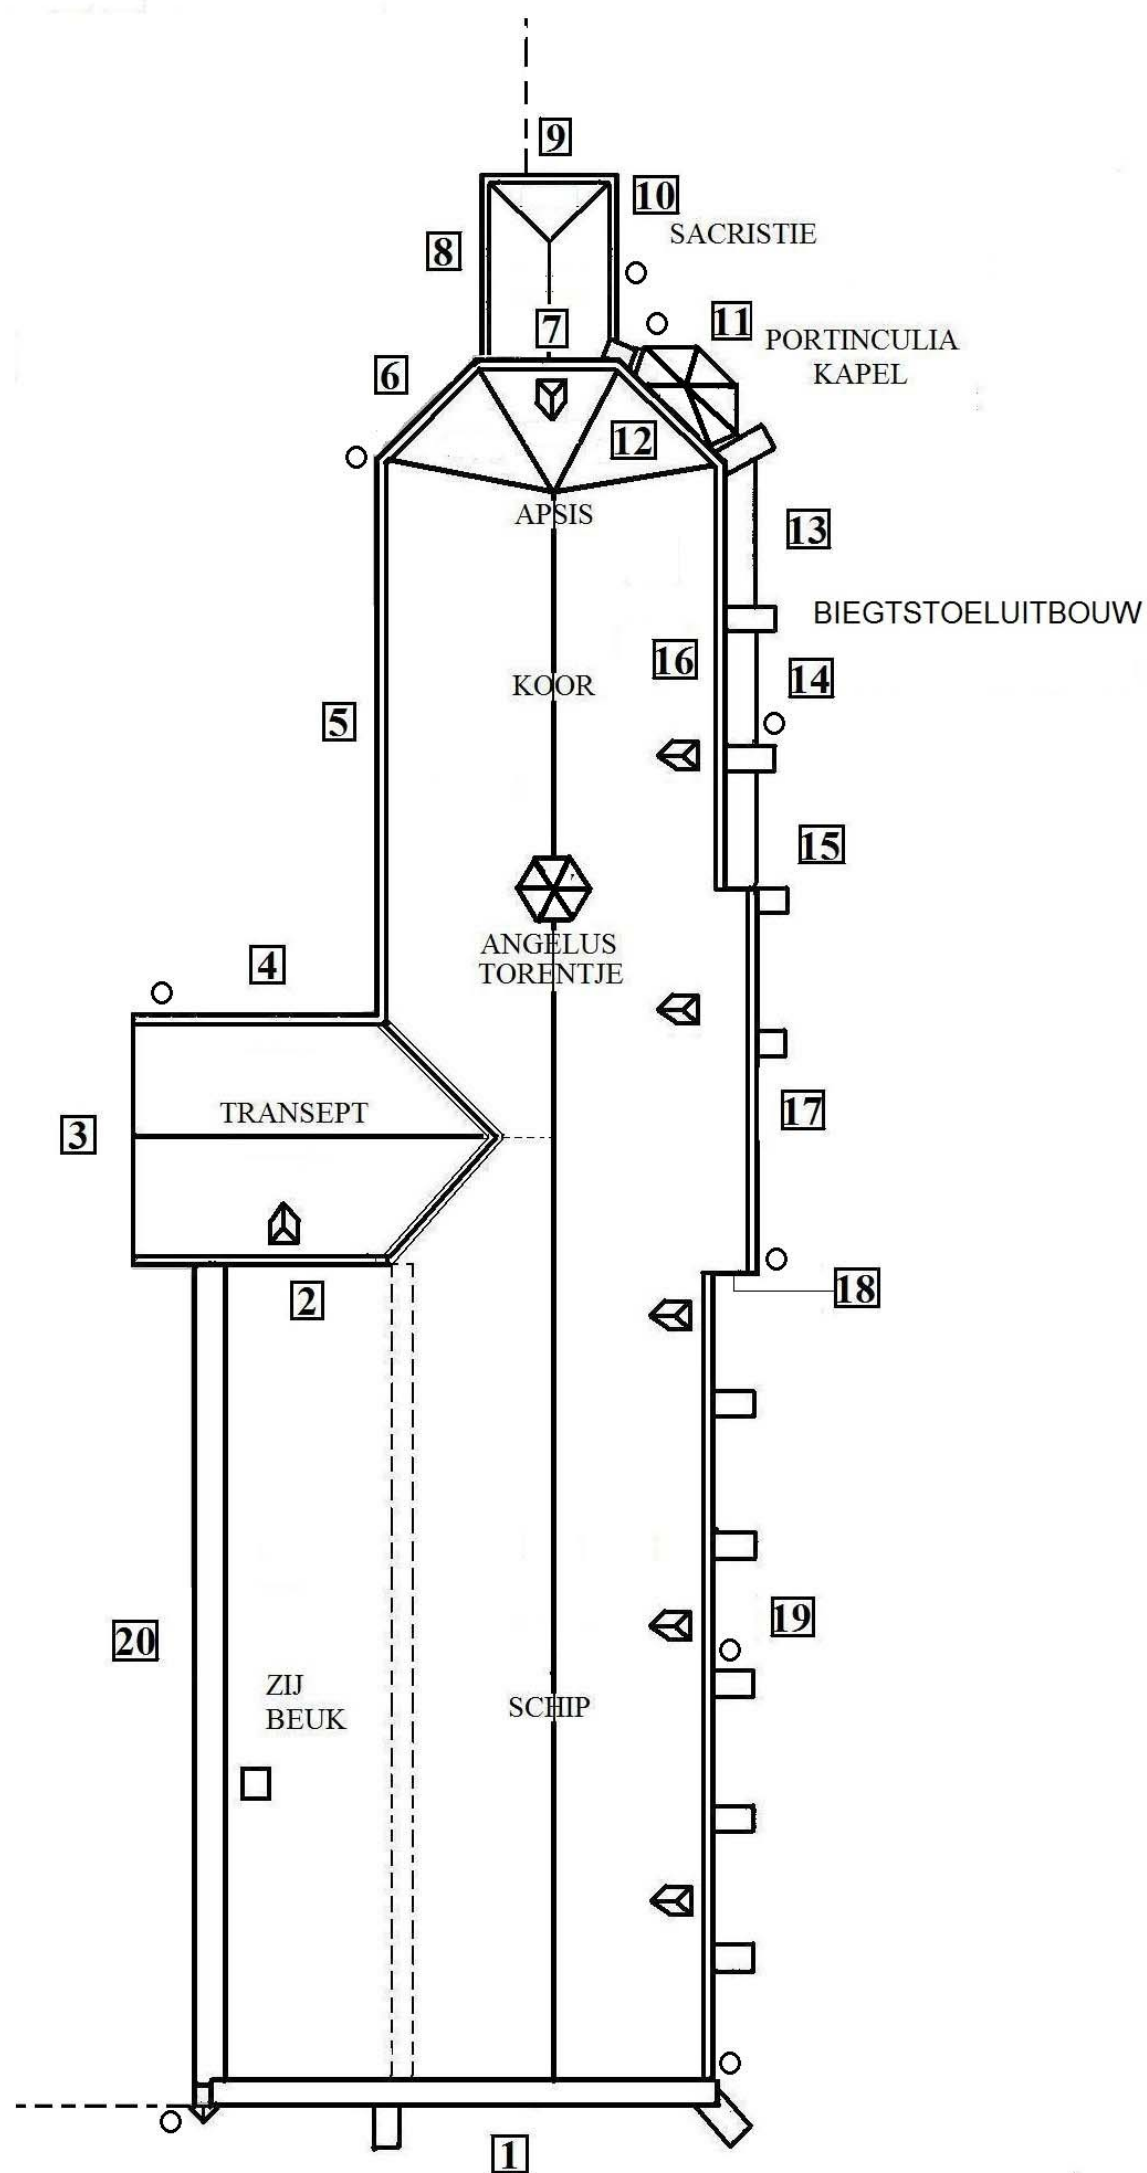


					RENVOOI NUMMERING
 MonumentenWachtLimburg	Object				<u>99</u> Gevels
	LB-nummer	LB0278	Datum	24-11-2011	88 Dakvlakken
	Naam	FRANCISCANENKERK ALDENBORCH	Schaal	N.V.T	77 Goten
	Adres	BIEST43			Hwa66 Hwa - afvoeren
	Plaats	WEERT	Getekend door	M.W.L	 Bliksemafleiding
	Rijksnummer	ONDERDEEL 38456	Blad 1	van 4	(20) Dakluiken
Postbus 3519 6017 ZG Thorn		info@monumentenwachtlimburg.nl			(12) Schoorstenen
Tel.+31 475563999					<u>22</u> Steunberen

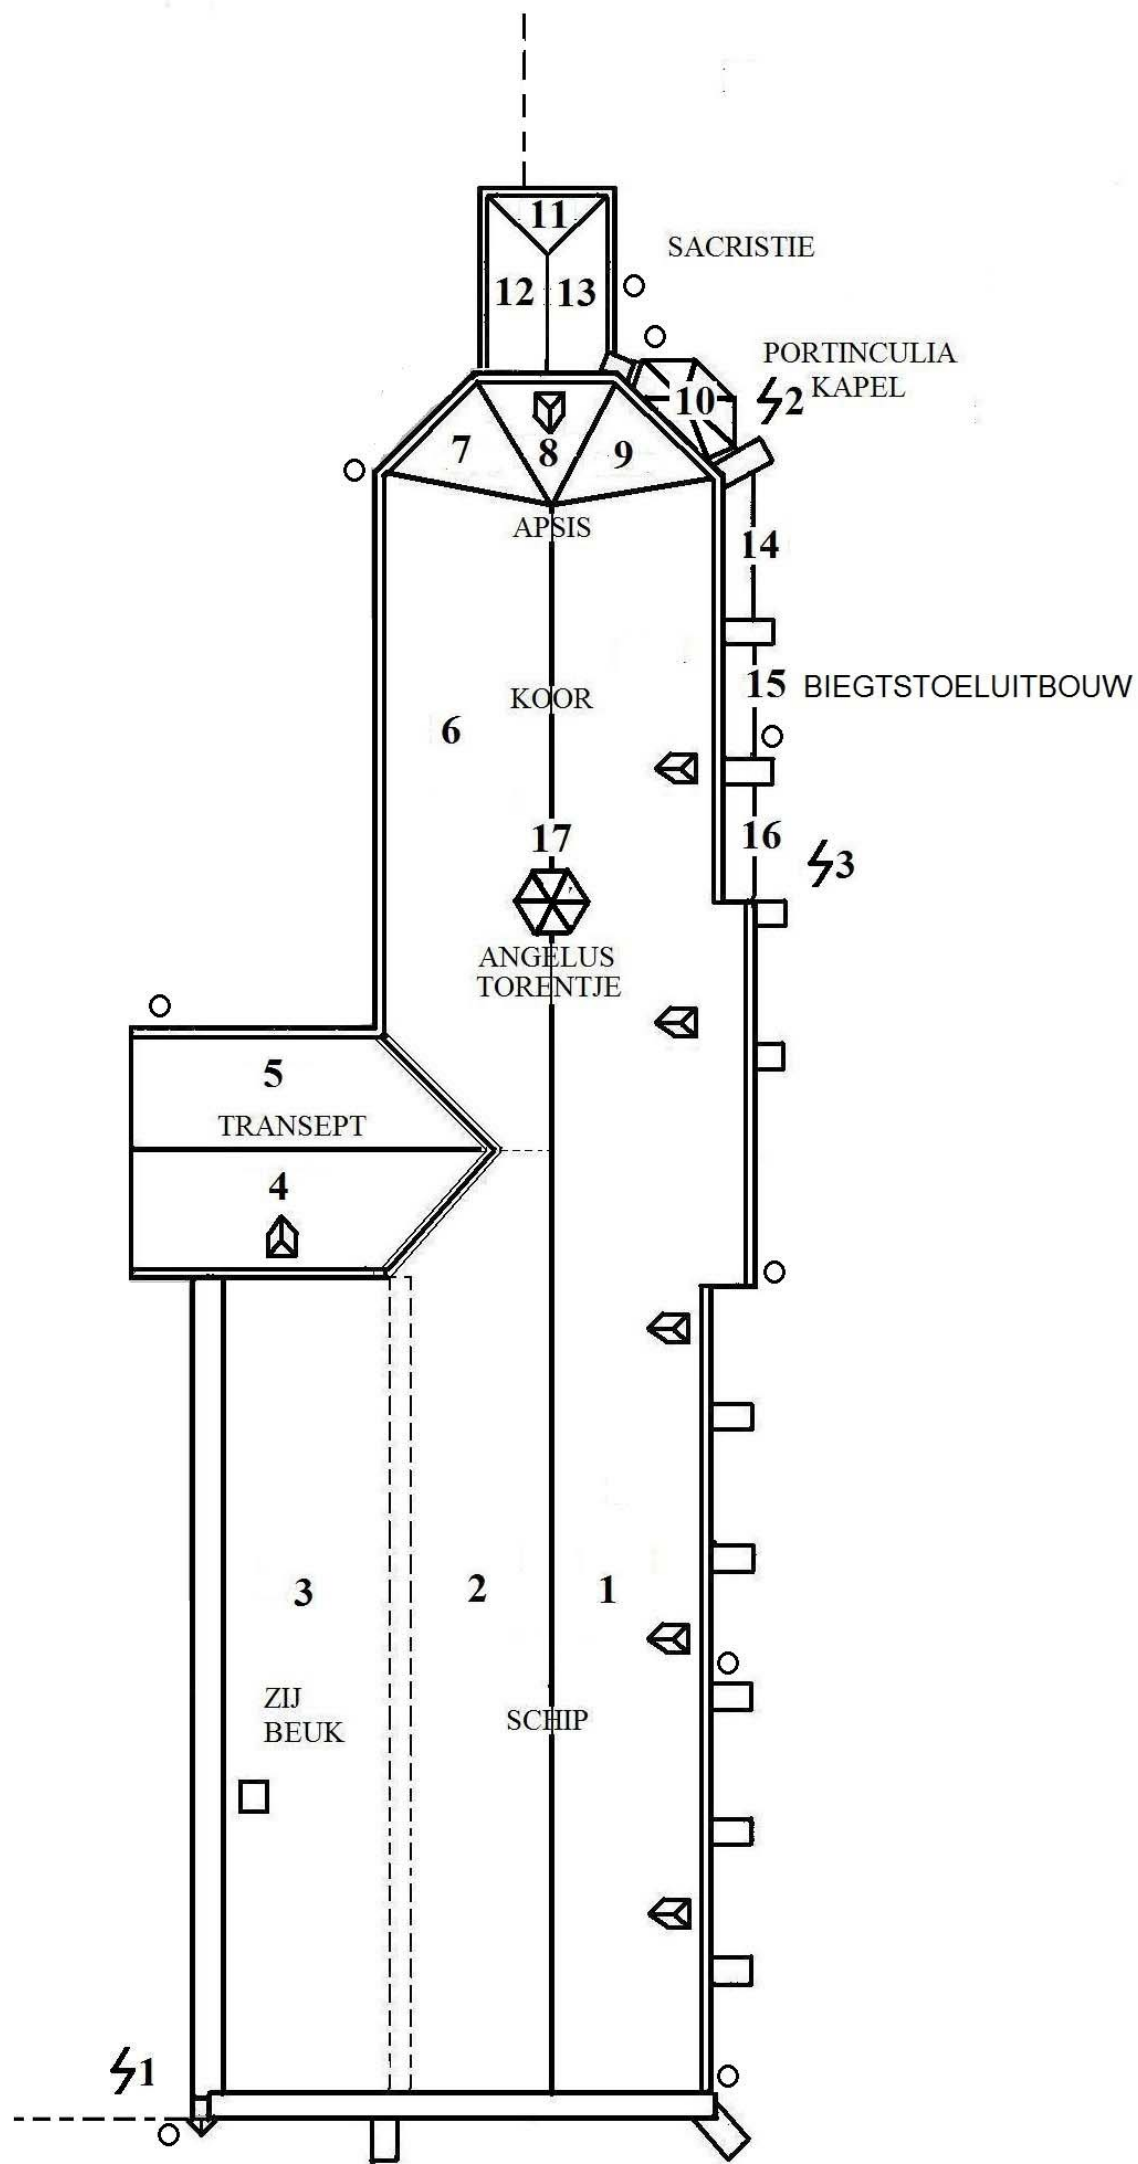

					RENVOOI NUMMERING	
 MonumentenWachtLimburg	Object				<u>99</u>	Gevels
	LB-nummer	LB0278	Datum	24-11-2011	88	Dakvlakken
	Naam	FRANCISCANENKERK ALDENBORCH	Schaal	N.V.T	<u>77</u>	Goten
	Adres	BIEST43			Hwa66	Hwa – afvoeren
	Plaats	WEERT	Getekend door	M.W.L		Bliksemafleiding
	Rijksnummer	ONDERDEEL 38456	Blad 2	van 4	<u>20</u>	Dakluiken
Postbus 3519 6017 ZG Thorn		info@monumentenwachtlimburg.nl			<u>12</u>	Schoorstenen
Tel.+31 475563999					<u>22</u>	Steunberen

<u>99</u>	Gevels
88	Dakvlakken
<u>77</u>	Goten
Hwa 66	Hwa – afvoeren
	Bliksemafleiding
<u>(20)</u>	Dakluiken
<u>(12)</u>	Schoorstenen
<u>22</u>	Steunberen

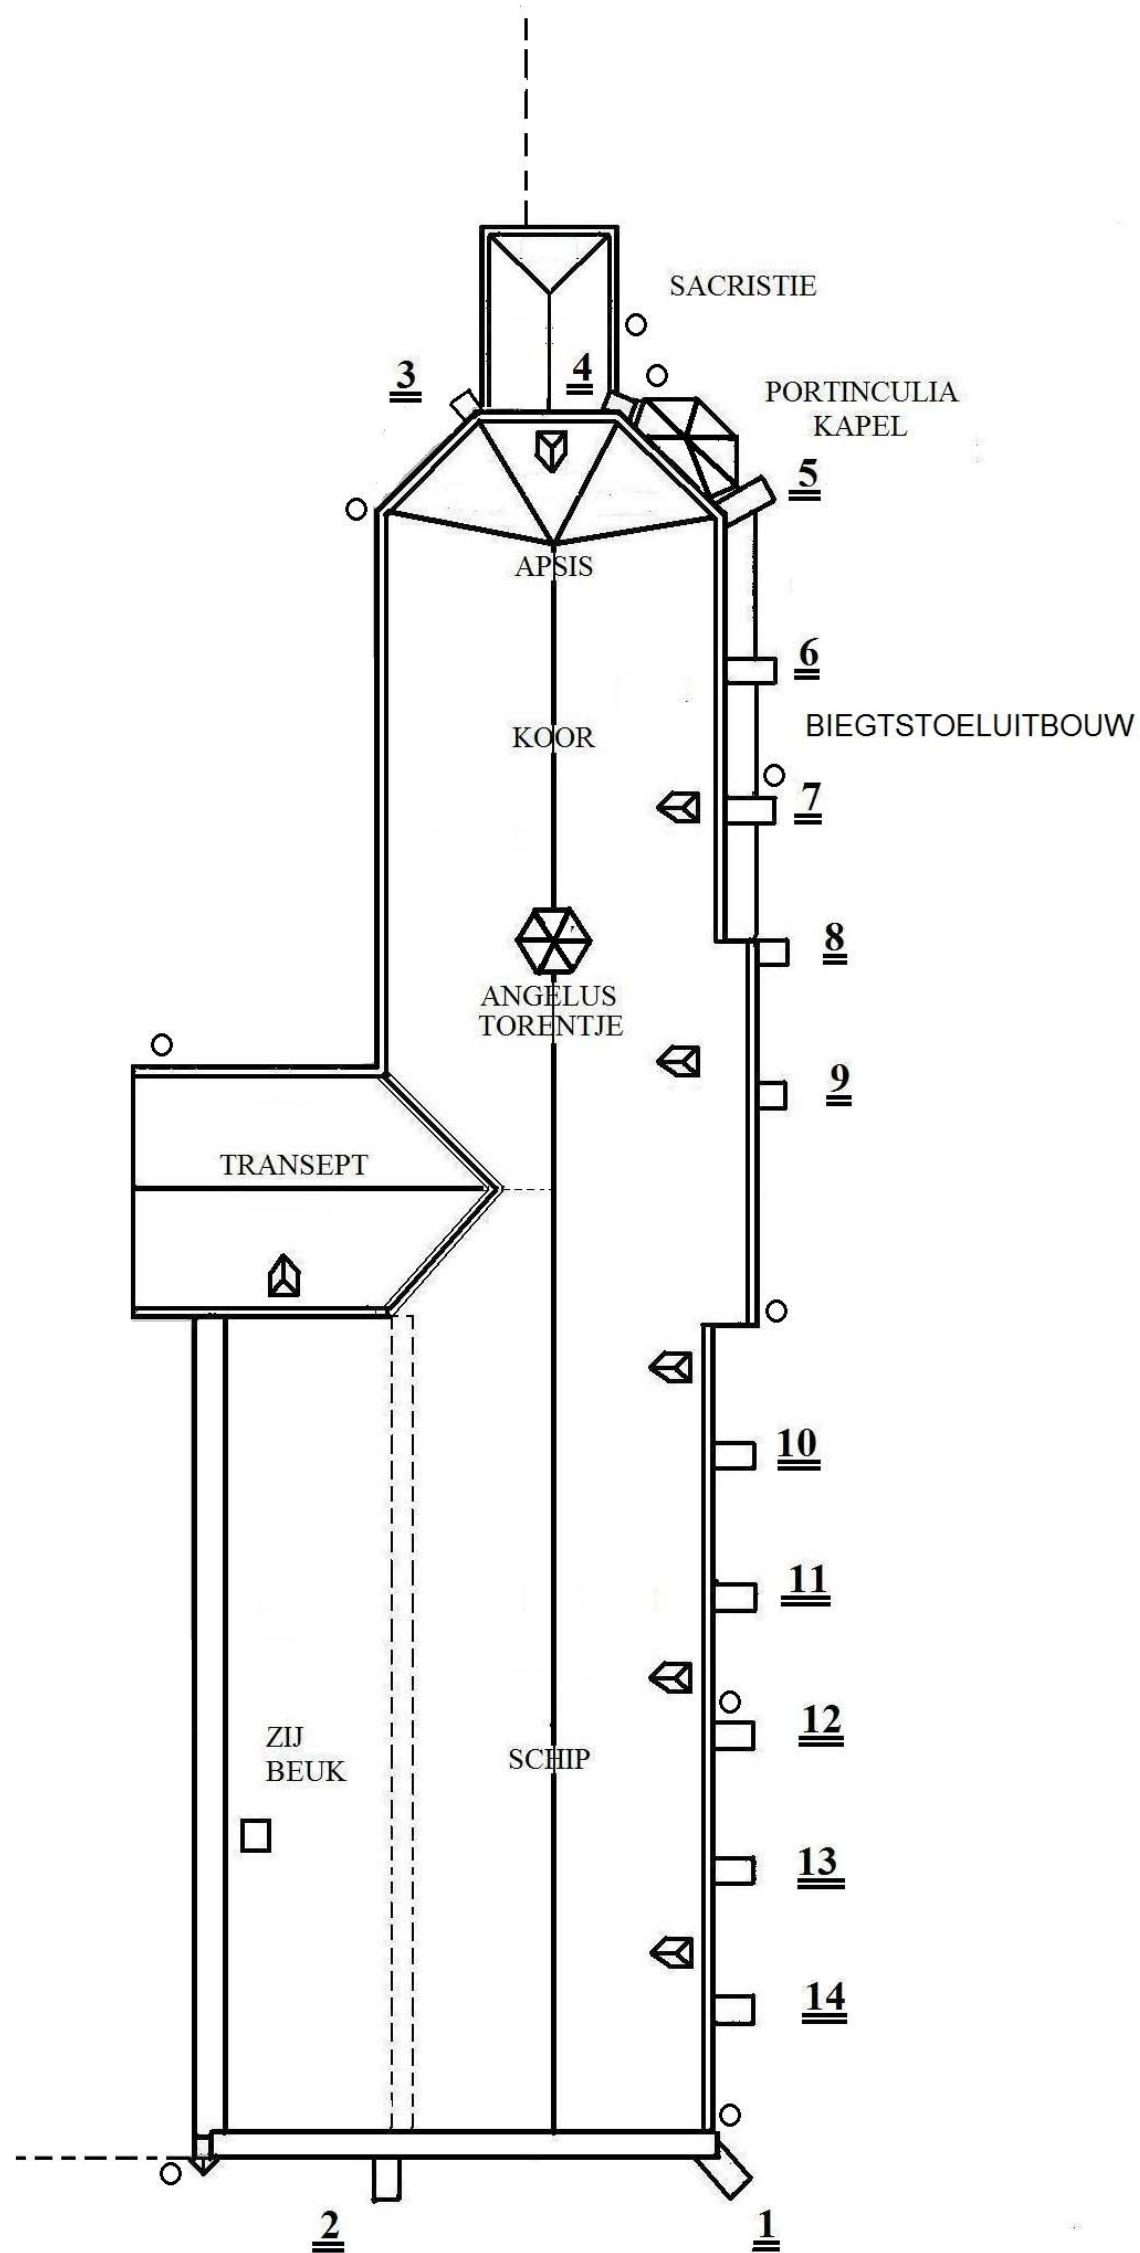

					RENVOOI NUMMERING
 MonumentenWachtLimburg	Object				<u>99</u> Gevels
	LB-nummer	LB0278	Datum	24-11-2011	<u>88</u> Dakvlakken
	Naam	FRANCISCANENKERK ALDENBORCH	Schaal	N.V.T	<u>77</u> Goten
	Adres	BIEST43			<u>Hwa66</u> Hwa - afvoeren
	Plaats	WEERT	Getekend door	M.W.L	 Bliksemafleiding
Rijksnummer		ONDERDEEL 38456	Blad 4	van 4	<u>(20)</u> Dakluiken
Postbus 3519 6017 ZG Thorn		info@monumentenwachtlimburg.nl			<u>(12)</u> Schoorstenen
Tel.+31 475563999					<u>22</u> Steunberen