

INSPECTIERAPPORT 2011
Objectnummer LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
Weert



Monumentenwacht Limburg
Postbus 3519
6017 ZG Thorn
e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl
tel. +31(0)475-563999 / +31(0)475-564766

Objectgegevens

Objectnummer : LB0278
Object : Franciscanenkerk Aldenborch
Gelegen te : Biest 43 6001 AP Weert
Eigenaar/beheerder : Bestuur van de stichting De Biest
Adres eigenaar : Emmasingel 25 6001 BA Weert
Monumentnummer R.D.M.Z. :
Categorie : kerkelijke gebouwen

Inspectiegegevens

Inspectienummer : LB0278-11-2011

Datum	Uitgevoerd door	Activiteit	Aantal uren
16-11-2011	Huub Beekman	Inspectie	6
16-11-2011	Jan Kuppens	Inspectie	6
24-11-2011	Jan Kuppens	Rapport	2,5
24-11-2011	Jan Kuppens	Tekening	1,5
30-11-2011	Jan Kuppens	Rapport	0,5
Totaal aantal uren			16,5

Rijksmonumentnummer 38456

Redengevende omschrijving:

Franciscanenkerk en klooster, gelegen op een omgracht terrein waar vroeger de Aldenborch van de graven van Horn stond. Laatgotische kloosterkerk, die niet georiënteerd is, bestaande uit een diep op het noorden gericht koor, een dwarsarm en een schip met zijbeuk. Rijke inventaris o.a.: oksaal, altaren, orgel, XVII, preekstoel, XVIII. Tegen de koorsluiting aangebouwd een kapel, 1652. Kloostergebouwen XVII-XVIII, o.a. hoofdgebouw, losse zijvleugel, kloosterpoort tussen twee huisjes, XVII. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een anonieme gieter, 1668, diam. 65 cm, een klok van P. de Clerck, 1641, diam. 35 cm en een klok van een onbekende gieter uit 1559. In de tuin een combinatie van drie verschillend georiënteerde zonnewij-zers.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de kerk is goed. De onderhoudstaat is redelijk.

Sinds de vorige inspectie is de toestand van de kerk nagenoeg onveranderd.

Vanwege de wet Arbo heeft inspectie van het complex onder navolgende voorwaarden plaatsgevonden.

NB. Wegens de strenge richtlijnen van de Arbowet kunnen ontoegankelijke, onbereikbare en/of onbeveiligde gebouwdelen niet meer door ons geïnspecteerd worden. In dergelijke gevallen kan, indien mogelijk, alleen steekproefsgewijs geïnspecteerd worden, eventueel met gebruikmaking van ladders, optische apparatuur en/of specifiek klimmaterieel.

Conform onze richtlijnen wordt daarom geadviseerd om alsnog veiligheid/ bereikbaarheidsmiddelen te realiseren. Die voorziening is absoluut noodzakelijk voor het veilig inspecteren en onderhouden van daken en goten. Desgewenst kunnen wij u nader adviseren. Zie voorts 4.2.

Uitgevoerde werkzaamheden

Sinds de vorige inspectie zijn inmiddels navolgende werkzaamheden uitgevoerd of voorzieningen getroffen

- Het kruis van de angelustorentje geconserveerd en de haan met pijnappel opnieuw verguld.
- Enkele interieurstukken (biechtstoelen, lambrisering) tegen houtworm bestreden.
- Enig kleiner onderhoud uitgevoerd.

Aanbevolen werkzaamheden

Hieronder treft u de meest noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan op grond van de huidige inspectie

<u>Onderdelen</u>	<u>Rubriek</u>	<u>Techn.staat</u>	<u>Termijn</u>
– De riolering achter de Portinculiakapel ontstoppen	2.4.2	Slecht	Zonder uitstel
– goot 5 te vervangen en gelijktijdig veiligheidshaken aanbrengen.	2.4.1 en 4.2	Matig/slecht	Zo spoedig mogelijk
– Diverse verankeringen in de kapconstructie van de westbeuk vastzetten en de slordig ondervangen korbeelstellen deugdelijk restaureren.	2.1.1	Matig/slecht	Zo spoedig mogelijk
– Alsnog enige andere veiligheid/bereikbaarheidsvoorzieningen treffen.	3.5 en 4.2	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk
– De leibedekking van lessenaars daken 14,15,16 vernieuwen.	2.2.3	Matig/slecht	Zonder uitstel
– De gebrekkige pvc afvoeren vervangen.	2.4.2	Matig	Binnen 1 jaar
– De glas in loodramen van het koor herstellen/restaureren.	1.4 en 1.7.1	Redelijk	Binnen 2 jaar

– Enkele onderdelen opnieuw voegen.	1.2.1	Slecht	3 jaar
– De gewelven herstellen.	3.3	Redelijk	Binnen 3 jaar
– De overige vetgedrukte adviezen opvolgen.	Passim	Variabel	Naar eigen initiatief

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw niet geheel aan de eisen.

Bijlagen

Dakoverzicht tekening met nummeringen .
Fotobijlage.

Tijdens de inspectie extra uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

De ernstig bevuilde vergaarbak Hwa 1 schoon gemaakt.
Een enkel uitgezakte lei opnieuw aangebracht..

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
1. GEVELS					
<u>1.1 FUNDERINGEN</u>					
Algemeen	G				Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande werk.
<u>1.2 GEVELS</u>					
<i>1.2.1 Baksteen</i>					
Algemene toestand	G				Verspreid enige lichte scheurvorming. In gevel 1 is bij de zijbeuk een duidelijke verticale scheuring zichtbaar. In de topgevel 1 is een scheur erg opzichtig gedicht. Alsnog te verbeteren.
Gevel 4 (tandlijst)			S		In de loop van de tijd ernstig beschadigd. Omdat betreffende gevel vanwege de aangrenzende bebouwing nauwelijks zichtbaar is en de beschadiging weinig invloed heeft op de stabiliteit van de gevel wordt aangeraden om de lijst alleen bij gelegenheid te herstellen.
Voegwerk – algemeen		R			Op enkele plaatsen zijn wat voegen losgeraakt en/of incidenteel uitgevallen. Het van oorsprong in knipvoeg uitgevoerde voegwerk is met uitzondering van gevel 3 niet overal meer intact. Bij verscheidene restauratieperiodes is het voegwerk in platvol uitgevoerd.
– gevel 1 (plintgedeelte) en 1 ^e travee van gevel 18			M		Plaatselijk uitgevallen en of verzand voegwerk. Bij gelegenheid te herstellen.
– gevel 2, 4 en 5			S		Het oude voegwerk is in de loop van de tijd verzand, uitgesleten of niet goed sluitend meer. Opnieuw te voegen.
Steunberen – algemeen	G				Steunbeer 13 en 14 begint plaatselijk wat voegwerk los te raken.
– steunbeer 8,9 en 11			M		Niet goed sluitend plaatselijk losgeraakt en of uitgevallen voegwerk bovendien met name onder de afzaten pleksgewijs lichte begroeiing. Betreffende steunbeerfragmenten opnieuw te voegen.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
– steunbeer1				S	Het voegwerk van de steunbeer is grotendeels losgeraakt en/of uitgesleten. Ook zijn er enkele stenen beschadigd. Opnieuw te voegen.	
<i>1.2.2 Natuursteen</i> Lijsten, afzaten ,kroonlijsten en hoekvlechten (kalk- en hardsteen) – algemeen	G				Enkele mechanische beschadigingen of provisorische reparaties.	
– kroonlijst gevel 7		R			Plaatselijk beschadigd.	
– gevel 1		R			Diverse cementmortel- reparaties en enige vrij forse beschadigingen.	
<u>1.3 PLEISTERWERK</u>						
Afdekkingen steunberen	G				Plaatselijk wat gescheurd.	
<u>1.4 VENSTERS</u>						
<i>1.4.1 Natuursteen</i> Algemene toestand (mergel/savonniere)	G				Enige kleine beschadigingen in de vensters van het koor.	
<i>1.4.3 Gietijzer/staal</i>						
Rondraam gevel 17			M		Erg geroeste vensters. Te conserveren.	
Rondraam gevel 11				S	Ernstig geroest en diverse gebroken ruitjes. Te conserveren en beglazing te herstellen.	
Brugijzers en ventilatieramen gevel 6,7,12 ,13,14,15		R			Zowel aan de binnen- als buitenzijde is roestontwikkeling zichtbaar. Zie advies onder 1.7.1	
<u>1.5 DEUREN POORTJES EN TOEGANGEN</u>						
<i>1.5.1 Natuursteen</i> Gevel 1 en gevel 19 (hardsteen)	G				Enkele kleine beschadigingen.	
<i>1.5.2 Hout</i> Algemene toestand		R			Het beschot van de dubbele deur in gevel 1 is onderaan wat aangetast. Schuin in het deurbeschoot een weldorpel aan te brengen.	

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
1.7 GLAS EN SCHILDERWERK					
<i>1.7.1 Beglazing</i>					
Glas-in-lood	G				
– schip					
– gevel 6,7,12,13,14,15			M		Het staalwerk vertoont roestontwikkeling van binnenuit en de beglazing is vuil. Enkele ruitjes zijn stuk. Het lichte loodnet is plaatselijk verzwakt, en enige ruitjes zijn slordig vervangen/ ingezet waarbij de loodzetting beschadigd is. Door roestontwikkeling van binnenuit is het stopwerk van het stalen rondraampje gevel 17 losgeraakt. Op termijn grondig te herstellen of te restaureren
– rondraam gevel 11				S	Als gevolg van roestdruk is het paneel bol komen te staan en diverse ruitjes zijn gebroken. Te restaureren.
– sacristieramen			M		In de ramen van de sacristie zijn diverse ruitjes gebroken of ten gevolge van de druk door roestafzetting op de brugijzers stuk gesprongen. Grondig te herstellen.
Voorzetbeglazing	G				Wel is geconstateerd dan er onderlangs en boven in de tracering erg weinig ontluuchtingsopeningen zijn gelaten. Vooral het onderste paneel staat doorgaans vast op de loodafwerking.
<i>1.7.2 Schilderwerk</i>					
Op houtwerk	G				
Algemene toestand					
Gootlijsten 6 t/m 12			M		Vaag en plaatselijk gebroken verfwerk. Te verven.
Angelustorentje en diverse dakkapellen		R			Plaatselijk wat gebroken verfwerk
Op metaal					
Ramen				S	Het staalwerk van de ramen is schraal of geroest. Dringend te conserveren. Verwijzing naar 1.7.1.
Gevelankers				S	Diverse geroeste gevelankers. Te conserveren.
Luiwerk angelusklokje		R			Diverse onderdelen zijn geroest en een van de klokjes is buiten werking gesteld. Van het betreffende klokje zijn de bevestigingen ernstigere mate geroest. Te ontroesten en te conserveren.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
Rondraam gevel 11			S	Ernstig geroest venster. Te conserveren.	
Diverse klappramen en brugstaven gevel 6, 7, 12 t/m 15			M	Enigermate geroeste brugstaven en of klappramen. Een en ander te conserveren.	
2. DAKEN					
<u>2.1 KAPCONSTRUCTIES</u>					
<u>2.1.1 Hout</u>					
Algemene toestand		R		Enige kreupelstijlen onder de daksporen ontbreken. Enkele verbindingen in de constructie zijn wat losgeraakt. Een schoor van het middelste spantbeen van dakvlak 2 is gebroken. In het verleden zijn er diverse onderdelen met kunsthars aangegoten. Bij deze werkzaamheden heeft men nimmer de ijzeren ankers aan de trekbalken bevestigd. Lossen ankers aan de trekbalken te koppelen.	
Angelustoren	G				
<u>2.2 DAKBEDEKKING</u>					
<u>2.2.3 Leien</u>					
dakvlak 1, 2, 3 en 6		R		Op dakvlak 2 en 3 veel doffe Angers-leien, waarvan er enige wat zachter zijn geworden en of afgeschilderd.. Voorts zijn enkele leien gebroken , anderszins beschadigd of uitgezakt. Beschadigde leien te vervangen..	
Dakvlak 4,5 7, 8,9					
– waterdichtheid	G			Voldoende overdekking en goed waterdicht.	
– dekking			M	Verspreid “gapers” of “opstekers” tengevolge van het gebruik van slecht gesorteerde leien. Uitzonderlijk dikke, dunne, en/of kromme leien door mekaar geven de bedekking een rommelige indruk.	
Sacristie en Portinculiakapel	G				
Angelustorentje dakvlak 17					
– ondergedeelte	G				
– spits dakvlak 17		R		Het betreft een gerepareerde oude Fumay-leibedekking waarvoor nog geen vervangingstermijn geldt.	
dakvlak 14, 15,16 (Lessenaarsdaken)			S	De leien zijn spijkervuil en herhaaldelijk zijn leien gebroken of uitgezakt. Dringend te vernieuwen.	

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>2.3 OVERIGE DAKAFWERKINGEN EN AANSLUITINGEN</u>					
Algemene toestand		R			
Loodbedekking en bekleding angelustoren	G				
<u>2.4 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN</u>					
<i>2.4.1 Goten (overwegend zink)</i>					
Bakgoot en zalinggoot sacristie en Portinculiakapel	G				
Schampgoten – algemeen	G				
– goot 5			M		De goot is vervormd en egaal verweerd in het verleden zijn er diverse naden met bitumenband gerepareerd. Van oorsprong is de goot te licht gesoldeerd. Deugdelijk te herstellen oftewel te vervangen..
Zakgoten – bij westbeukdak DV3	G				Vlonder echter glad en onbelloopbaar. Ter zake wordt geadviseerd om de vlonder van een gegalvaniseerd kippengaas te voorzien zodat het oppervlak stroef wordt.
Kilgoten (lood)	G				
<i>2.4.2 Hemelwaterafvoeren</i>					
Zink	G				Incl. de vergaarbak. De ernstig bevuilde vergaarbak Hwa1 is door ons schoon gemaakt.
P.v.c. (westzijde)			M		De gebrekkige en kwetsbare afvoeren dienen rigoureus te worden vervangen door zinken afvoeren, zeker de zwak gebeugelde afvoer tegen gevel 2 van het transept.
Rioolaansluitingen hwa6				S	Ons inziens is de riolering verstopt, oftewel kan de riolering met extreem weer de hoeveelheid hemelwater niet verwerken. Een en ander nader te controleren en waar nodig maatregelen te treffen.

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>2.5 DAKOPENINGEN</u>						
2.5.1 Dakkapellen						
Algemene toestand	G					
Dakluik dakvlak 2	G				Wel erg licht geheng.	
<u>2.7 GOOTLIJSTEN</u>						
Gootlijsten schamgoten	G					
<u>2.8 DIVERSEN</u>						
Torenkruizen/dakbekroningen						
– koor		R			De bekroning vertoont in meer of mindere mate roestvorming. Te conserveren.	
– Bekroning angulustorentje	G				Recentelijk opnieuw verguld.	
Verguldsul haan en peinappel						
– sacristie	G					
3. INTERIEUR						
<u>3.0 ALGEMEEN</u>						
Algemeen	G					
<u>3.1 BINNENWANDEN</u>						
Algemeen	G					
<u>3.2 DRAGENDE CONSTRUCTIES EN VLOEREN</u>						
3.2.1 Dragende constructies						
Algemeen	G					
3.2.2 Vloerafwerking						
Natuursteen (tegelvloeren)	G					
Terrazzo						
– algemeen	G					
– bij de doorgang van de absis naar de sacristie en noordwestelijke kapel			M		Gescheurd en in de absis twee losliggende vloerfragmenten. Een en ander te herstellen.	

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>3.3 GEWELVEN</u>					
Baksteen (schip en koor)	G				
Pleisterwerk op hout (westbeuk)		R			Een vijftal kraagstenen onder de aanzet van de gewelfribben is verdwenen. Te restaureren/herstellen. Bovendien wordt aangeraden om de van bovenaf nog zichtbare openstaande scheurnaden met een geschikte mortel te dichten. In de scheiboog tussen schip en transept is een boogdeel in het verre verleden wat verzakt
<u>3.5 TRAPPEN LADDERS EN LOOPBRUGGEN</u>					
Algemeen constructief	G				Wel dienen alsnog enkele slechte planken in het torentje te worden vervangen.
<u>3.6 TIMMER EN LIJSTWERK</u>					
Lambrisering – algemeen	G				
– hoek gevel 1 met gevel 19			S		Mede door vocht vanuit de muur aangetast en losgeraakte panelen. Te herstellen.
<u>3.7 BINNENPLEISTERWERK</u>					
<i>3.7.1 Pleisterwerk</i>					
Algemene toestand	G				
Gevel 1			M		In het onderste wandgedeelte mortelrot en/of losgeraakt van de achtergrond.
<i>3.7.2 Muurschilderingen en -verfwerk</i>					
Algemene toestand	G				
Oostzijde onderlangs			M		Onder de banken afgebladderd.
Gewelven koor			M		Vuil geworden.
Sacristie en Portunculiakapel			S		Erg vuil
Verfwerk trapopgang oksaal			S		Nagenoeg afgebladderd. Oude verflagen te verwijderen en opnieuw te verven.

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>3.8 BETIMMERINGEN EN MEUBILAIR</u>						
Algemeen	G					
<u>3.9 DIVERSEN</u>						
Klokkenstoel /luiwerk (staal)	G				Zie rubriek verfwerk 1.7.2	
4. DIVERSEN						
<u>4.1 TECHNISCHE INSTALLATIES</u>						
<i>4.1.1 Algemeen</i>	-	-	-	-	NB. Uitsluitend op bevestiging en uiterlijke toestand gecontroleerd. Voor wat het functioneren betreft dient u een ter zake gespecialiseerd bedrijf te raadplegen.	
<i>4.1.2 Bliksembeveiliging</i> Algemeen	G				De gewikkelde draad op het dak is overwegend verslapt.	
<i>4.1.3 Brandbeveiliging</i>	-	-	-	-	Enkele tijdig gekeurde brandblussers (april 2012) en een vluchtroutesignalering aanwezig.	
<u>4.2 BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID</u> Algemeen	-	-	-	-	NB. Bij inspectie is rekening gehouden met de richtlijnen ingevolge de wet Arbo, welke onder andere de veiligheid van werken beoogt.	
Toegang tot daken en goten – algemeen	G					
Voorziening daken en goten – algemeen	G					
– dakvlak 6				S	Er ontbreken veiligheidshaken. Alsnog in samenhang met definitieve reparatie van de goot te realiseren.	
Ladders/bordessen zolders	G					
Verlichting zolders	G					
<u>4.3 BESTRATING EN TERREIN</u>						
Entrees	G				Enige open naden tussen de elementen van het hardstenen trappenbordes bij de oostelijke zij-ingang en begroeiing in de voetrooster.	
Plaveisel (baksteen en betontegels)	G					

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	Objectnummer LB0278 Franciscanerkerk Biest Weert
<u>4.7 OVERIGE</u>						
Wet en regelgeving	-	-	-	-	NB. Wij adviseren u, voordat u met onderhouds- of restauratiewerkzaamheden wilt beginnen, tijdig contact op te nemen met de ambtenaar monumentzaken binnen uw gemeente. Deze kan u informeren omtrent eventueel noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen of subsidiemogelijkheden. U voorkomt hiermee problemen of vertragingen tijdens de uitvoering.	
24-11-2011						



MonumentenWachtLimburg

J.J.H. Kuppens
Inspecteur

Wijngaard 8
6017 AG Thorn

Postbus 3519
6017 ZG Thorn

Mobiel 06 - 48138744
j.kuppens@monumentenwachtlimburg.nl
www.monumentenwachtlimburg.nl

Tel. +31 (0)475 563 999
Fax +31 (0)475 564 766

Objectnummer: LB0278

Franciscanenkerk Aldenborch

Biest 43

6001 AP Weert

Foto NR: 05

16-11-2011

Beschrijving foto:

schraal verwerk

Locatie in gebouw:

diverse gootlijsten



Foto NR: 06

16-11-2011

Beschrijving foto:

beschadigde afgebrokkelde kroonlijst

Locatie in gebouw:

onder gootlijst 7



Objectnummer: LB0278

Franciscanenkerk Aldenborch

Biest 43

6001 AP Weert

Foto NR: 07

16-11-2011

Beschrijving foto:

roestig venster los stopwerk

Locatie in gebouw:

venster in gevel 17



Foto NR: 08

16-11-2011

Beschrijving foto:

geroeste gevelankers

Locatie in gebouw:

diverse locaties



Objectnummer: LB0278

Franciscanenkerk Aldenborch

Biest 43

6001 AP Weert

Foto NR: 09

16-11-2011

Beschrijving foto:

uitgesleten voegwerk en enkele beschadigde stenen

Locatie in gebouw:

steunbeer 1



Foto NR: 10

16-11-2011

Beschrijving foto:

ernstig bevuilde, verstopte vergaarbak door ons schoon gemaakt

Locatie in gebouw:

hwa 1



Objectnummer: LB0278
Franciscanenkerk Aldenborch
Biest 43
6001 AP Weert

Foto NR: 11

16-11-2011

Beschrijving foto:

gebroken en beschadigde leien

Locatie in gebouw:

dakvalk 1,2,3 en 6



Foto NR: 12

16-11-2011

Beschrijving foto:

nimmer vastgezet anker

Locatie in gebouw:

diverse locaties



Objectnummer: LB0278

Franciscanenkerk Aldenborch

Biest 43

6001 AP Weert

Foto NR: 13

16-11-2011

Beschrijving foto:

geroest luiwerk

Locatie in gebouw:

angelustorentje



Foto NR: 14

16-11-2011


Beschrijving foto:

gebroken verwerk


Locatie in gebouw:

angelustorentje



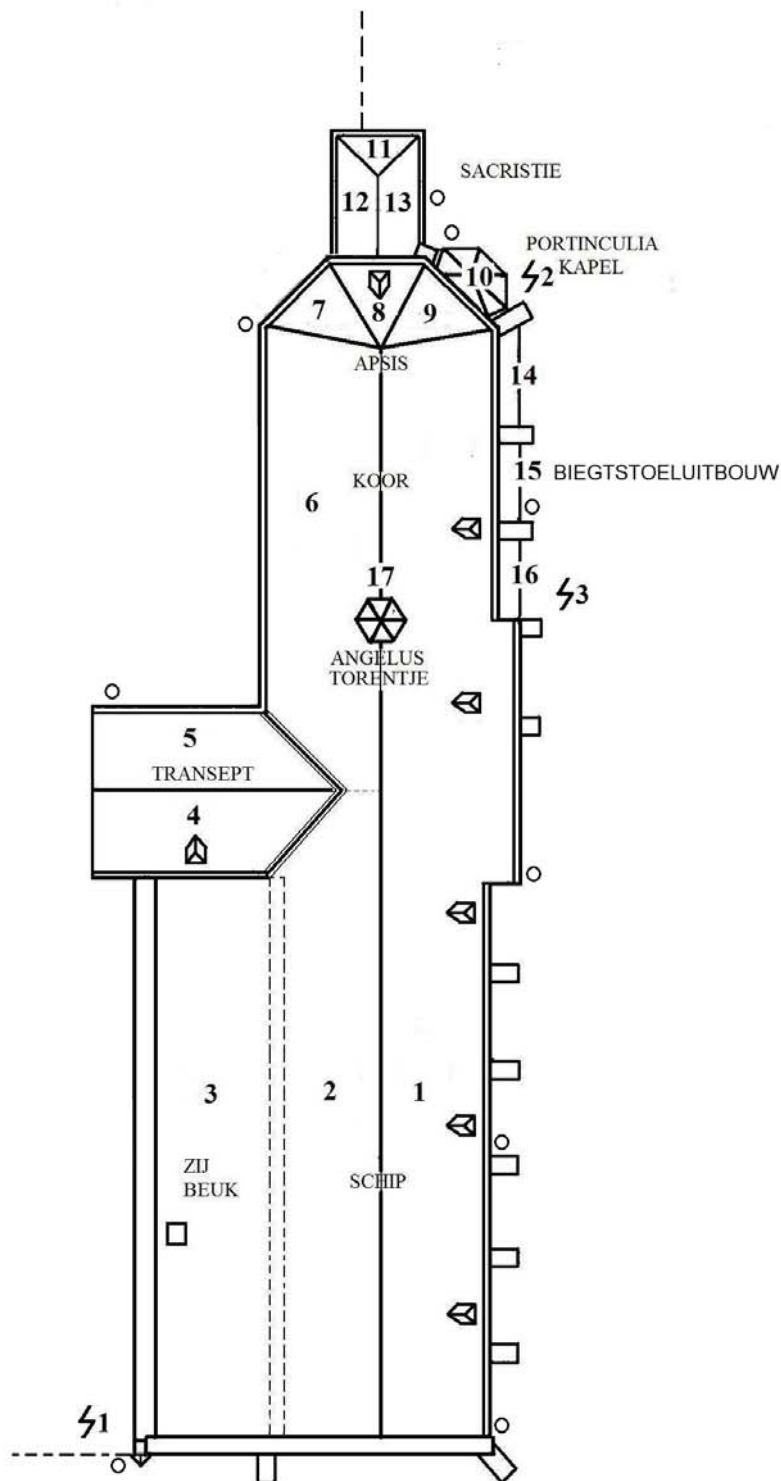

					RENVOOI NUMMERING	
 MonumentenWachtLimburg	Object				99	Gevels
	LB-nummer	LB0278	Datum	24-11-2011	88	Dakvlakken
	Naam	FRANCISCANENKERK ALDENBORCH	Schaal	N.V.T	77	Goten
	Adres	BIEST43			Hwa66	Hwa - afvoeren
	Plaats	WEERT	Getekend door	M.W.L	→	Bliksemafleiding
	Rijksnummer	ONDERDEEL 38456	Blad 2	van 4	20	Dakluiken
Postbus 3519 6017 ZG Thorn Tel.+31 475563999					info@monumentenwachtlimburg.nl	
					12	Schoorstenen
					22	Steunberen

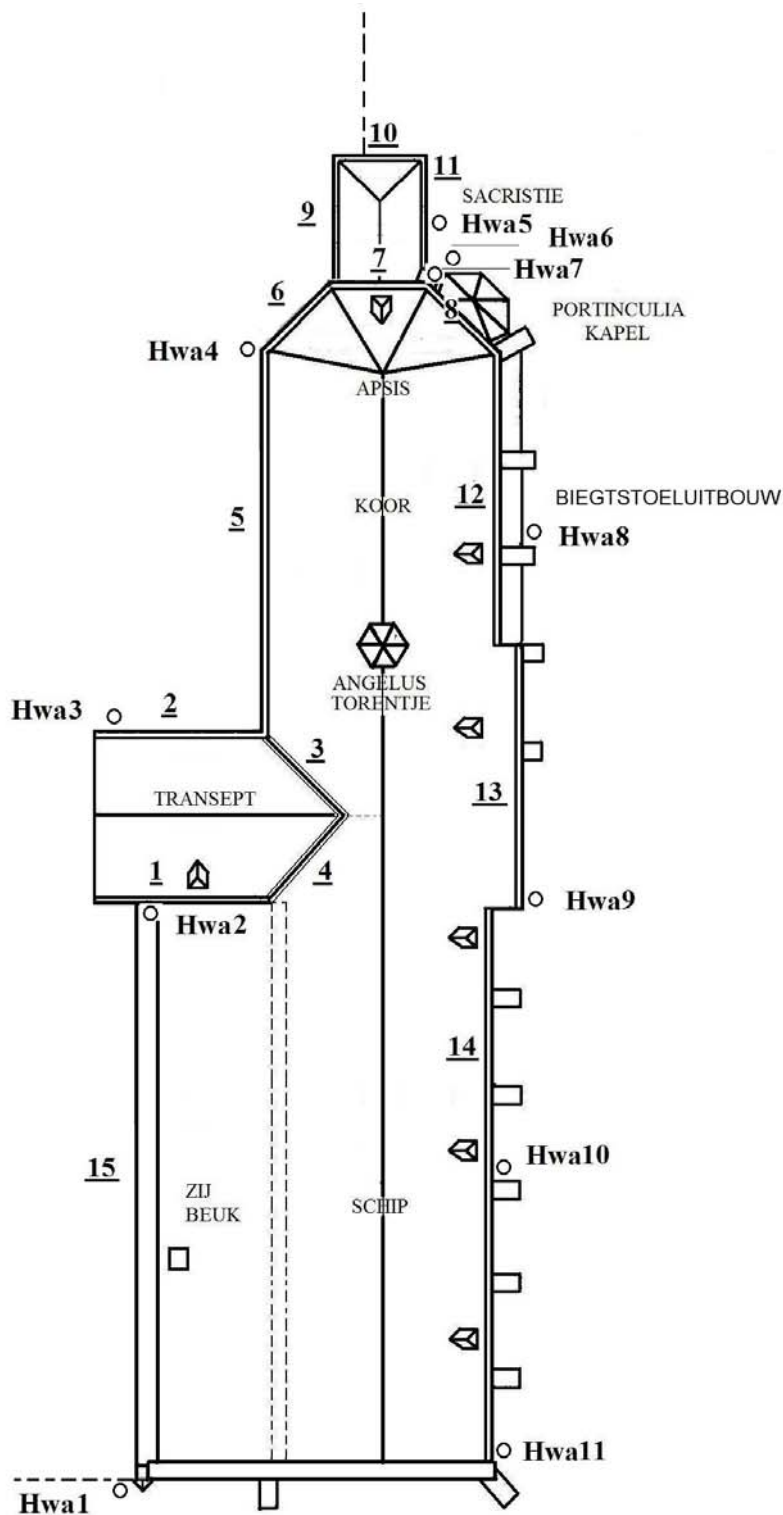

Postbus 3519 6017 ZG Thorn
Tel.+31 475563999

Object


LB-nummer LB0278
Naam FRANCISCANENKERK ALDENBORCH
Adres BIEST43
Plaats WEERT
Rijksnummer ONDERDEEL 38456

info@monumentenwachtlimburg.nl

Datum 24-11-2011
Schaal N.V.T
Getekend door M.W.L.
Blad 3 van 4

RENVOOI NUMMERING

99	Gevels
88	Dakvlakken
77	Goten
Hwa66	Hwa - afvoeren
→	Bliksemafleiding
20	Dakluiken
12	Schoorstenen
22	Steunberen

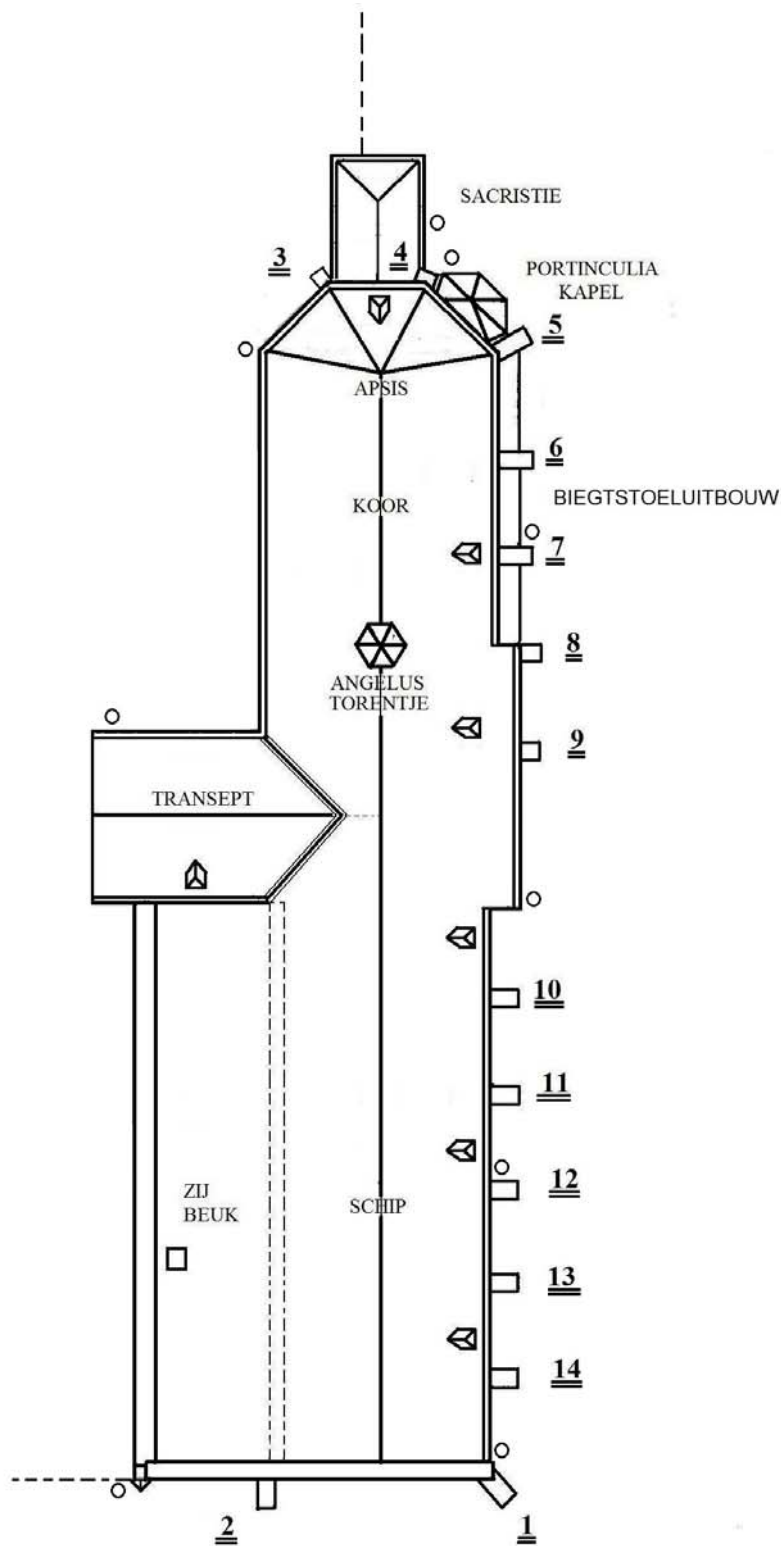

Postbus 3519 6017 ZG Thorn
Tel.+31 475563999

Object			
LB-nummer	LB0278	Datum	24-11-2011
Naam	FRANCISCANENKERK ALDENBORCH	Schaal	N.V.T
Adres	BIEST43		
Plaats	WEERT	Getekend door	M.W.L
Rijksnummer	ONDERDEEL 38456	Blad 4	van 4

info@monumentenwachtlimburg.nl

RENVOOI NUMMERING	
<u>99</u>	Gevels
<u>88</u>	Dakvlakken
<u>77</u>	Goten
Hwa66	Hwa - afvoeren
	Bliksemafleiding
<u>(20)</u>	Dakluiken
<u>(12)</u>	Schoorstenen
<u>22</u>	Steunberen